

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБУДО «ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д.28а музыкальное отделение
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об объекте; Отсутствует навигация к доступному входу;	К,О,С,Г,У	Оборудовать доступными для МНГ, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте СП 59.13330.2016 п.511; Разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4м. от входа СП 59.13330.2016п.8.1.6; Разместить навигацию к доступному входу;	Ремонт, ТСР, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствует навигация на территории объекта; Отсутствует схема размещения объектов на территории; Пути движения от входа на территорию до входа в здание не выделены и не продублированы; На пути движения препятствия отсутствуют;	К,О,С,Г,У	Разместить план размещения объектов на территории; Разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МНГ на все время эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 5126 и ГОСТ Р	Ремонт, ТСР, Орг.

						52875, СП 59.13330.2016п.51,1,3;	
1.3	Лестница (наружная)	нет		1			
1.4	Пандус (наружный)	есть		2	Пандус расположен у запасного выхода, в зимний период расчистка территории производится своими силами	ДП-В	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1	Не предусмотрено.	К,О	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптирована для всех групп МГН.	ДП-В	

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию МБУДО «ДШИ» ул. Кирова, д. 28а	ВНД		1	Ремонт, Индивидуальные решения с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (выход) на территорию адаптирован – ДП-В.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№1
от «20» июля 2020 г.,

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБУ ДО»ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д. 28а музыкальное отделение

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		3	Отсутствуют поручни Отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем Краевы ступени марша не выделены Отсутствует кнопка вызова персонала	О,С	Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99; На проступнях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени; Установить тактильные предупреждающие полосы перед лестницей согласно ГОСТ Р 52875-2007; Организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; Закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МНГ на объекте;	Ремонт, ТСР, Орг.
2.2	Пандус (наружный)	есть		2	Поверхность пандуса не выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности СП 59.13330.2016п.5.1.6; Отсутствует освещение всех	К,О	Выделить пандус цветом или текстурой контрастной относительно прилегающей поверхности; Установить освещение всех участков зоны вне зависимости	Ремонт, ТСР, Орг.

					участков зоны, не зависимое от уличного освещения;		от уличного освещения;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют поручни; Отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; Информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу;	К,О,С,Г,У	Установить поручни; Установить тактильную предупреждающую полосу перед дверью; Информацию об объекте разметить и предоставить по нормативу;	Ремонт, ТСР, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть			Двустворчатая дверь 120 см. Дверные наличники не выделены контрастным цветом	К,О,Г,С	Нет технической возможности по расширению дверного проема.	Технические решения невозможны.
2.5	Тамбур	есть			Высота порога 0,03 м; Отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом;	К,О,С,Г,У	Занизить порог до нормативного значения 0,014м. СП 5913330.п.6.1.5; Установить тактильную предупреждающую информацию перед дверным проёмом;	Ремонт, ТСР, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН.			В здании должен быть как минимум один вход, доступный МНГ, с поверхности земли СП 59.13330.2016п. 6.1.1; Организация ситуационной помощи МНГ на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: -внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; -закрепить ответственных сотрудников с внесением

								соответствующих функций в должностные инструкции; -провести инструктаж персонала оказанию ситуационной помощи МНГ на объекте;
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание МБУДО «ДШИ» ул. Кирова, д. 28а музыкальное отделение	ВНД		1	Ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны .

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУДО «ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д. 28а музыкальное отделение

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4,5,6,7	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен; Отсутствует выделенное место для собаки поводья; Наличие мнемосхем и информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	К,О,С,Г,У	Установить горизонтальные поручни вдоль стен; Выделить место отдыха и ожидания для МНГ;	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3	Ширина лестничного марша 2,3 м Установлены не нормативные поручни; Отсутствует лифт; Краевые ступени марша выделены; Установлены тактильные предупреждающие знаки перед лестничным	О,С,У	Ширина марша лестницы соответствует 2,3 м СП 59.13330.2016п.5210; Поручни установить в соответствии с требованиями СП.	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия

					маршем;			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			<p>Ширина дверей соответствует СП и составляет 1,1 м; Обозначение дверей имеется и установлено по нормативу; Не выделены контрастным цветом дверные проемы; Доводчики не отрегулированы; Высота порогов составляет от 2 до 3 см;</p>	К,О,С,Г,У	<p>Занизить пороги до нормативного значения 0,9 м СП 59.13330.2016п.6.2.4; Выделить контрастным цветом дверные проемы; Отрегулировать доводчик, обеспечив открытие двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд;</p>	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			<p>Не обозначены пути эвакуации для МНГ; Отсутствует зона безопасности;</p>	К,О,С,Г,У	<p>Обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНГ; Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре дублирующую световую сигнализацию. При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете; Определить нахождение зоны безопасности;</p>	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для		Следует обеспечить	

					всех групп МГН.	<p>доступность для МНГ во все вспомогательные помещения: входные и рекреационные зоны, гардеробы, вестибюли, зоны отдыха; СП 59.13330.2016п.854; Места обслуживания и постоянного нахождения МНГ следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу СП 59.13330.2016п.6.2.20;</p>
--	--	--	--	--	-----------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД			Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУДО «ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д. 28а музыкальное отделение

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;	К,О,С,Г,У	Выделить в классе места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах-колясках и нарушением зрения; СП 59.13330.2016п.8.6.10;	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		9	Не выделены места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; Отсутствует доступ на сцену; Библиотека: Нет доступа в библиотеку для МНГ;	К,О,С,Г,У	Выделить в классе места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах-колясках и нарушением зрения; 59.13330.2016п.8.6.10; Обустроить доступ на сцену МНГ; Расширить двери в библиотеку для возможности доступа в нее МНГ.	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			Высота стойки вахты соответствует норме; Не организовано донесение информации людям с нарушением слуха;	К,О,С,Г,У	Организовать и установить систему донесение информации для людей с нарушением слуха;	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании СП 59.13330.2016п.8.2.2; В учебных кабинетах первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха;	Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ВНД			Ремонт, ТСП, Орг. мер-ия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ – доступно условно .

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБУДО «ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д.28а музыкальное отделение
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		8	Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни, отсутствуют универсальные кабины и приспособления для инвалидов. Размещены тактильные обозначения санитарных помещений;	К,О,С	Площадь помещений и коммуникации не позволяют расширить туалетную комнату	Технические решения невозможны.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Высота стойки вахты соответствует норме; Не организовано донесение информации людям с нарушением слуха;	К,О,С,Г,У	Организовать и установить систему донесение информации для людей с нарушением слуха;	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН.	ДУ		Технические решения невозможны.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД		8	Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБУДО «ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д. 28а музыкальное отделение

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для МГН.	К,О,С,Г,У	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	С,Г	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению;	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Установлены тактильные таблички и мнемосхемы размещения и назначения помещений на всех этажах ДШИ	С	Установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть					Обеспечить значимость для всех групп МГН, создать условия доступности услуг для МНГ.	Ремонт текущий

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте МБУДО «ДШИ» г. Инта, ул. Кирова, д.28а музыкальное отделение	ВНД			Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.


Фото №1



Фото №2



Φοτο Νο3

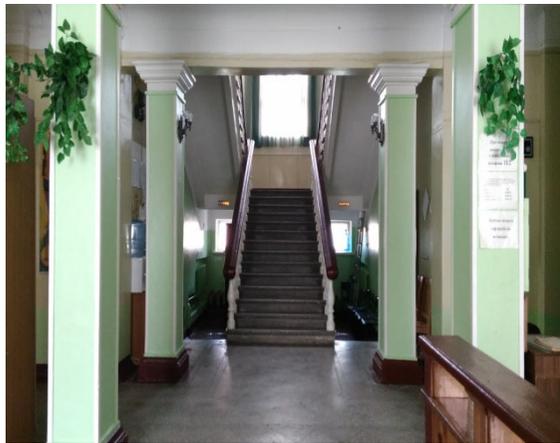

Φοτο Νο4

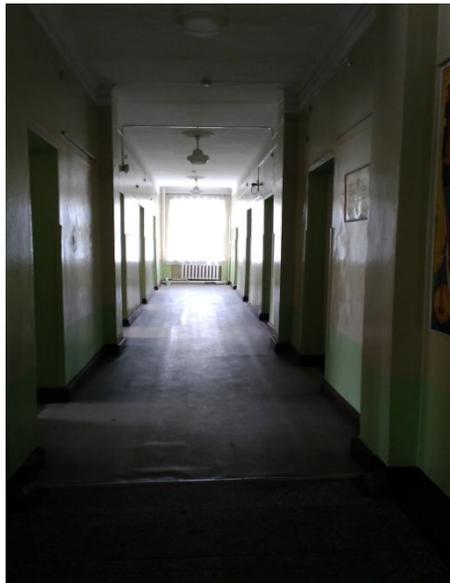


Фото №5



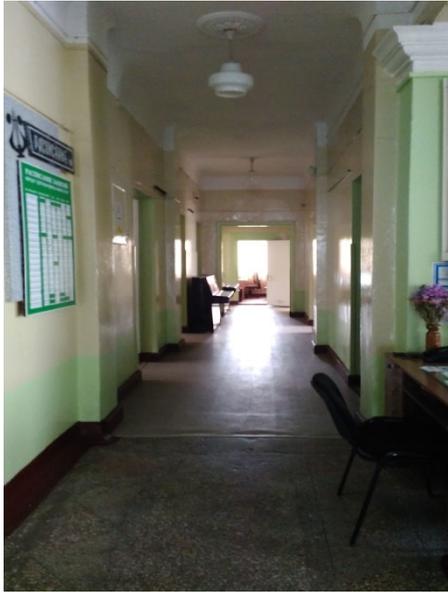


Фото №6

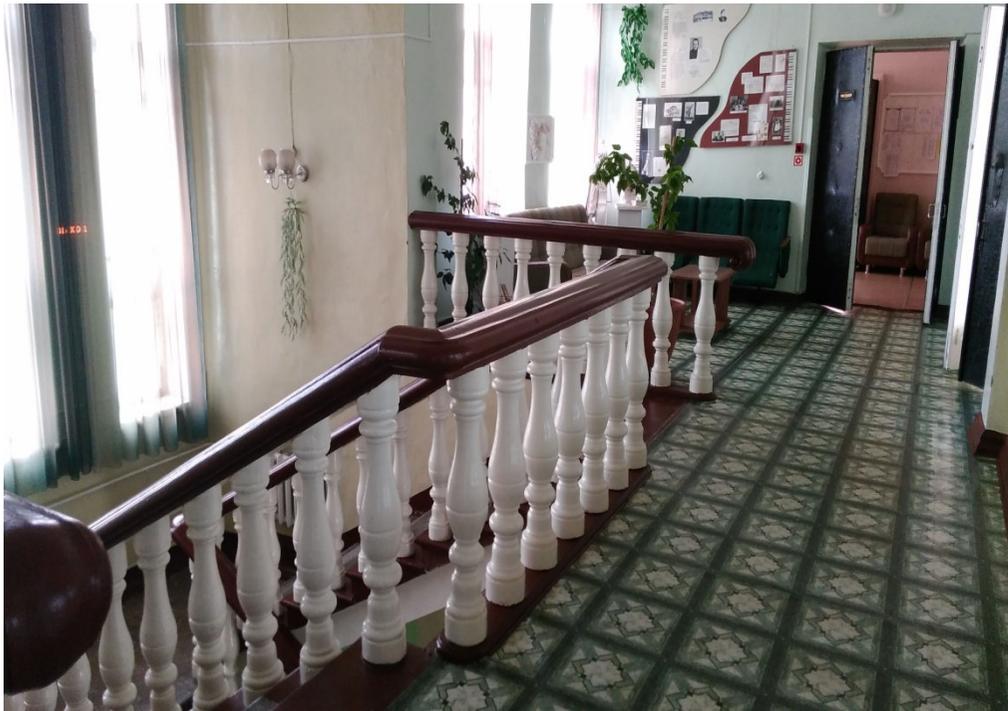

Φοτο Νο7

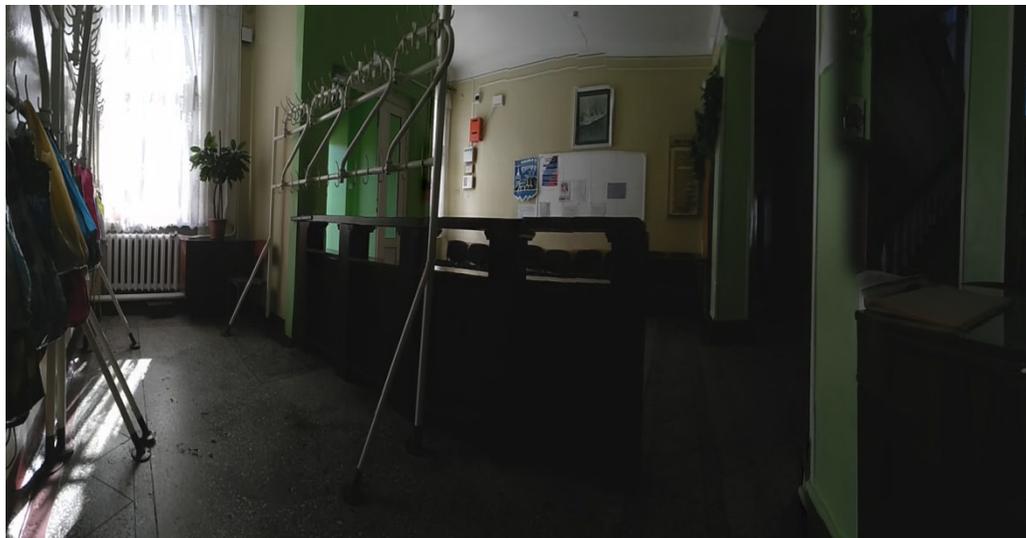

Φοτο Νο8

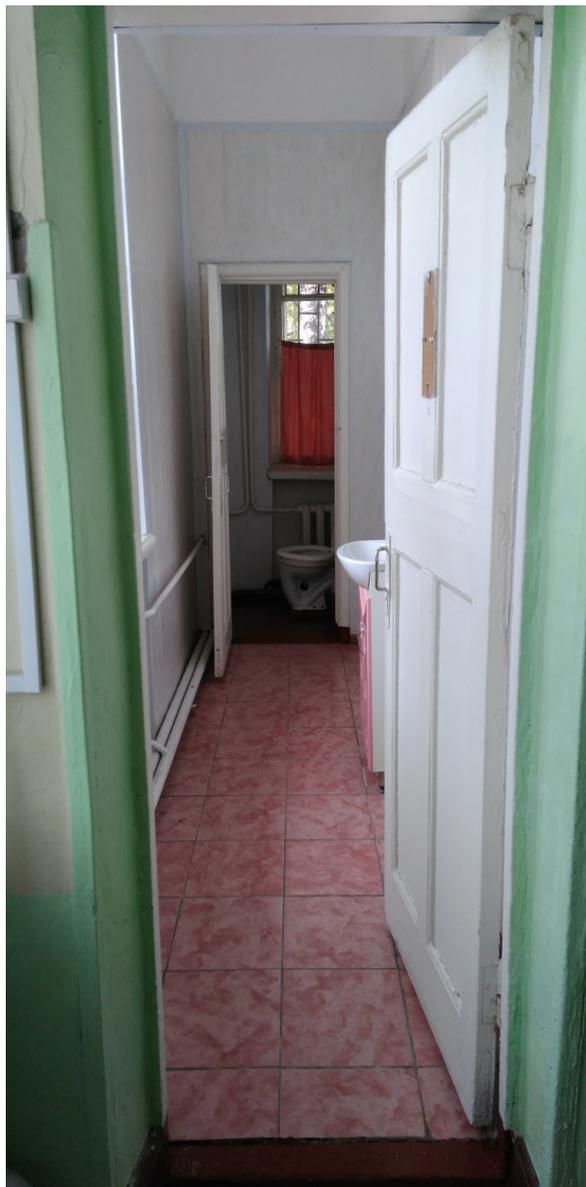


Фото №9

